

AerDocsis System Software Software Release Notes

lomoM8 20.2.7659

2 de Febrero de 2026

Contenidos

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas.....	3
2. Novedades en esta versión.....	4
2.1 Fallos solucionados.....	4
2.1.1 Comunes a todos los dispositivos.....	4
2.1.2 BS450.....	4
3. Información importante.....	5
3.1 AVISO IMPORTANTE: Actualización FW radios.....	5

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas

Familia	Dispositivos	Versiones mínimas
Estaciones base		
BS400 y BS800	AXS-BS-450-N AXS-BS-452-N AXS-BS-850-N	HoneybeeM1 19.6.6172

2. Novedades en esta versión

2.1 Fallos solucionados

2.1.1 Comunes a todos los dispositivos

Análisis de espectro

Se ha arreglado un problema que causaba que el análisis de espectro tardara más de lo esperado en el modo de un solo ciclo. Ahora se interrumpe el servicio menos tiempo. Además se ha corregido un bug que causaba que las radios no se encendieran automáticamente tras el análisis en modo continuo en caso de que estuvieran arrancadas previamente.

API REST

Se ha solucionado un problema que afectaba al recurso `/gui/local_aa.cgi/aa_file` de la API REST. Al intentar subir un fichero de provisión, el servidor devolvía error pese a haberlo actualizado correctamente. Ahora devuelve el código de respuesta HTTP 200 OK.

2.1.2 BS450


Arranque Radios

Se ha solucionado un bug que causaba que las radios perdieran ficheros necesarios para el arranque provocando que se perdiese la comunicación con las radios de forma permanente (actualizar a este firmware hará que se recupere la comunicación).

3. Información importante

3.1 AVISO IMPORTANTE: Actualización FW radios

Tras la actualización a esta release y reiniciar el dispositivo, el sistema comprobará si necesita realizar actualizaciones en los firmware de las radios, por lo que puede tardar más tiempo del habitual en estar completamente operativo. En caso de que estas actualizaciones sean necesarias el sistema avisará en la web con un mensaje como se muestra en la siguiente imagen:

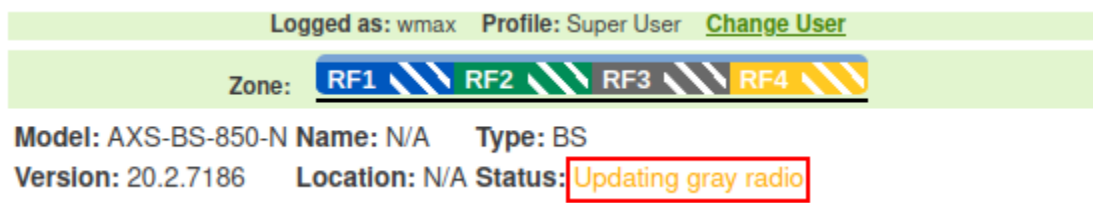

Es importante que no se apague el equipo eléctricamente hasta que termine completamente la actualización. En caso contrario el firmware puede corromperse y será necesario enviar el equipo a fábrica para su actualización manual.

Los equipos que pueden requerir de este paso de actualización adicional son los siguientes:

Modelo	Números de serie
AXS-BS-850-N	A24XXX, A22X1X
AXS-BS-452-N	A25XXX, A23X04, A23X05
AXS-BS-450-N	Todos