

AerDocsis System Software Software Release Notes

lomoM12 20.2.7799

27 de Agosto de 2026

Contenidos

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas.....	3
2. Novedades en esta versión.....	4
2.1 Nuevas funcionalidades.....	4
2.1.1 Estaciones base BS450.....	4
2.2 Mejoras.....	4
2.2.1 Comunes a todos los dispositivos.....	4
2.3 Fallos solucionados.....	4
2.3.1 Comunes a todos los dispositivos.....	4
3. Información importante.....	6
3.1 AVISO IMPORTANTE: Actualización FW radios.....	6

1. Dispositivos compatibles y versiones mínimas

Familia	Dispositivos	Versiones mínimas
Estaciones base		
BS400 y BS800	AXS-BS-450-N AXS-BS-452-N AXS-BS-850-N	HoneybeeM1 19.6.6172

2. Novedades en esta versión

2.1 Nuevas funcionalidades

2.1.1 Estaciones base BS450

Nuevos productos

Se da soporte a nuevos modelos AXS-BS-450-N A28.

2.2 Mejoras

2.2.1 Comunes a todos los dispositivos

Interno

Se han optimizado procesos de puesta a punto en fábrica.

2.3 Fallos solucionados

2.3.1 Comunes a todos los dispositivos

Gestión de interfaces de red

Si la política por defecto en las interfaces de red se establecía como DROP, las radios no arrancaban. Si esta configuración se guardaba, este problema perduraba tras reinicios del equipo.

Provisión

Tras eliminar una plantilla en la web Local AA, los usuarios asociados quedaban con una plantilla interna cuyo uso está reservado para el sistema, y se daba la opción de editarla. Esto ha dejado de ser posible.


Radio

Se han corregido errores en el procesamiento de mensajes de control. Estos podían provocar la parada de procesos importantes, haciendo que el equipo necesitase un reinicio para volver a estar completamente operativo.

3. Información importante

3.1 AVISO IMPORTANTE: Actualización FW radios

Tras la actualización a esta release y reiniciar el dispositivo, el sistema comprobará si necesita realizar actualizaciones en los firmware de las radios, por lo que puede tardar más tiempo del habitual en estar completamente operativo. En caso de que estas actualizaciones sean necesarias el sistema avisará en la web con un mensaje como se muestra en la siguiente imagen:

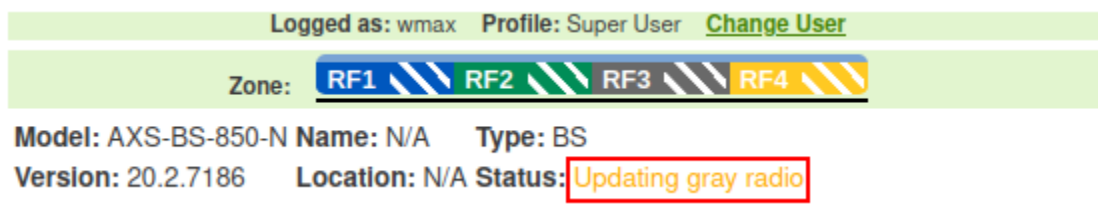

Es importante que no se apague el equipo eléctricamente hasta que termine completamente la actualización. En caso contrario el firmware puede corromperse y será necesario enviar el equipo a fábrica para su actualización manual.

Los equipos que pueden requerir de este paso de actualización adicional son los siguientes:

Modelo	Números de serie
AXS-BS-850-N	A24XXX, A22X1X
AXS-BS-452-N	A25XXX, A23X04, A23X05
AXS-BS-450-N	Todos